報道発表資料

東京消防庁　Tokyo Fire Department

平成２５年８月３０日

リコール製品の火災にご注意を！

～　リコール製品であることを知らずに使用していませんか？　～

東京消防庁では、４月以降、リコール製品であることを知らずに使用し続けて出火した火災が相次いで発生していることから、使用中の製品のリコールの有無について確認を呼びかけています。（平成２５年３月２８日にもリコール製品からの火災に対する注意喚起の報道発表をさせていただきました。）

【リコール製品に注意】

製造・輸入事業者が、製品に製造上または設計上の不具合（電気製品に欠陥部品が使用されているなど）があったことにより交換・点検・修理等を呼び掛けることをリコールと言います。リコールが行われた製品には、そのまま使用を続けると火災が発生する場合が多くあります。

火災が発生した場合、出火場所の環境や発見の遅れなどの条件次第では大きな被害となる恐れがあります。

【火災の発生状況】

平成 25 年中は８月29日現在で 11 件の火災が発生し、１月に１件、２月に２件、４、５、６月に各１件、７月に５件発生しています。

出火したリコール製品は、携帯音楽プレーヤー、電気冷蔵庫、電気アイロン、電子レンジ、空気清浄機などで、全て電気製品から出火しています。

【火災を防ぐために】

１　新聞や広告等でリコール社告を見た場合は、該当商品を持っていないかを確認してください。

２　現在使用している製品についてリコールの有無を確認してください。確認方法は、取扱説明書に記載されているメーカー、販売店等に問合せるか、製造・輸入業者や消費者庁のホームページでご確認ください。

３　**当該製品をお持ちの場合には、すぐに使用を中止し、交換、点検、修理等の内容をご確認ください。**

TOKYO 2020
CANDIDATE CITY
2020年 オリンピック・パラリンピックを日本に！

問合せ先
東京消防庁 ㈹　電話 3212-2111
予防部調査課　内線 5062　5042
広報課報道係　内線 2345～2350

【別表】

社告品等から出火した火災の過去５年間の年別発生状況

年別	火災件数						損害状況			
	合計	建物			車両	その他	焼損床面積（㎡）	焼損表面積（㎡）	死者（人）	負傷者（人）
		小計	部分焼	ぼや						
平成 20 年	29	29	7	22	－	－	30	20	－	4
平成 21 年	22	20	5	15	2	－	17	16	－	1
平成 22 年	18	17	2	15	1	－	1	2	－	－
平成 23 年	28	27	5	22	1	－	23	5	－	5
平成 24 年	23	22	4	18	－	1	7	2	－	3
平成 25 年	11	11	3	8	－	－	20	10	－	3

※　平成２５年の数値は、８月２９日までの速報値です。

　東京消防庁管内で発生したリコール製品等に起因した火災について、東京消防庁のホームページに掲載しています。

東京消防庁ホームページ（リコール・社告品及び同一製品から多発している火災事例）
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-cyousaka/seihin/index.html

【火災事例１】

「リコールが行われているオーブンレンジから出火した火災」

出火場所　　調布市

出火時分　　平成２５年４月　１２時ごろ

用　　途　　共同住宅

被害状況　　建物ぼや　オーブンレンジ１焼損

火災概要

　この火災は、共同住宅の５階台所から出火したものです。居住者が台所のオーブンレンジを使用し、昼食の準備をしていたところ、オーブンレンジから異臭がしたため確認すると、オーブンレンジ右側面から煙があがっているのを発見しました。

　出火原因は、オーブンレンジ内の配線とフィルター基板を接続するファストン端子の締め付けが製造時に不具合があったため、接触部分が発熱し出火に至ったもので、公表されている内容と同様の不具合により出火しました。

●出火原因となったオーブンレンジについて

製　造　会　社：三洋電機株式会社

機 種 ・ 型 式：ＥＭＯ－ＣＨ７

製造・販売期間：平成１５年１０月～平成１６年９月

製造・販売台数：６９，１５１台

問　合　せ　先：三洋電機株式会社　TEL：0120-34-1105

ホームページ：

http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/080711.html

【火災事例２】

「リコールが行われている電撃殺虫器から出火した火災」

出火場所　　葛飾区

出火時分　　平成２５年５月　２１時ごろ

用　　途　　物品販売店舗

被害状況　　建物ぼや　電撃殺虫器１焼損

火災概要

　この火災は、物品販売店舗の１階入口軒下に吊り下げられた電撃殺虫器から出火したものです。来店客２人が電撃殺虫器から炎が出ているのを発見し、店内にいた店員に知らせました。店員は消火器で消火した後、１１９番通報しました。

　出火原因は、電撃殺虫器内部の高圧トランスの配線取り廻し不良により出火に至ったもので、公表されている内容と同様の不具合により出火しました。

●出火原因となった電撃殺虫器について

製　造　会　社：三興電機株式会社

販　売　会　社：日立アプライアンス（旧　日立照明）株式会社　他７社

機種・型式：ＷＶＳ２２５１等

製　造　期　間：平成５年６月～平成９年５月

製　造　台　数：１０，４５９台（日立アプライアンス㈱販売台数：３７０台）

問　合　せ　先：三興電機株式会社　TEL：047-379-3311

http://www.sanko-denki.co.jp/collect/index.html

日立アプライアンス株式会社　TEL：0120-071-640

http://www.lighting.hitachi-ap.co.jp/lighting/pdf/info130822.pdf

【火災事例３－１】

「製品交換プログラムにより交換が行われている携帯型音楽プレーヤーが原因で出火した火災」

出火場所　　板橋区

出火時分　　平成２５年７月　２１時ごろ

用　　途　　共同住宅

被害状況　　建物ぼや　携帯型音楽プレーヤー１

火災概要

この火災は、共同住宅の４階居室から出火したものです。

居住者が入浴前に携帯型音楽プレーヤーを充電するため、ＣＤプレーヤーの携帯型音楽プレーヤー接続口に接続しました。その後、入浴してから部屋に戻ると、携帯型音楽プレーヤーから焦げ臭いにおいがするのを発見しました。携帯型音楽プレーヤーをＣＤプレーヤーから取り外すと臭いはなくなりました。

出火原因は、携帯型音楽プレーヤーに内蔵されているバッテリに製造時の不具合があったため、充放電を繰り返すうちにセル内部の絶縁が劣化し、バッテリ内部において短絡を起こして火災に至ったもので、公表されている内容と同様の不具合により出火しました。

【火災事例３－２】

「製品交換プログラムにより交換が行われている携帯型音楽プレーヤーが原因で出火した火災」

出火場所　　世田谷区

出火時分　　平成２５年７月　１２時ごろ

用　　途　　専用住宅

被害状況　　建物ぼや　携帯型音楽プレーヤー１等

火災概要

この火災は、専用住宅の２階居室から出火したものです。

居住者が充電中の携帯型音楽プレーヤーを見たところ、ボタン部が変形し、周囲の雑誌等が焦げているのを発見しました。

出火原因は、携帯型音楽プレーヤーに内蔵されているバッテリに製造時の不具合があったため、充放電を繰り返すうちにセル内部の絶縁が劣化し、バッテリ内部において短絡を起こして火災に至ったもので、公表されている内容と同様の不具合により出火しました。

●出火原因となった携帯型音楽プレーヤーについて

輸入会社：Ａｐｐｌｅ　Ｊａｐａｎ合同会社（旧 有限会社アップルジャパンホールディングス）
機種・型式：ｉＰｏｄ　ｎａｎｏ（第一世代）
製造・販売期間：平成１７年９月～平成１８年１２月
製造・販売台数：２，１２２，０００台
問合せ先：Ａｐｐｌｅ　Ｊａｐａｎ合同会社　TEL：0120-27753-5
ホームページ：http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement

東京消防庁管内の火災発生状況

平成２５年中（８月１２日現在）	３件
平成２３年～２４年	４件
合　計	７件

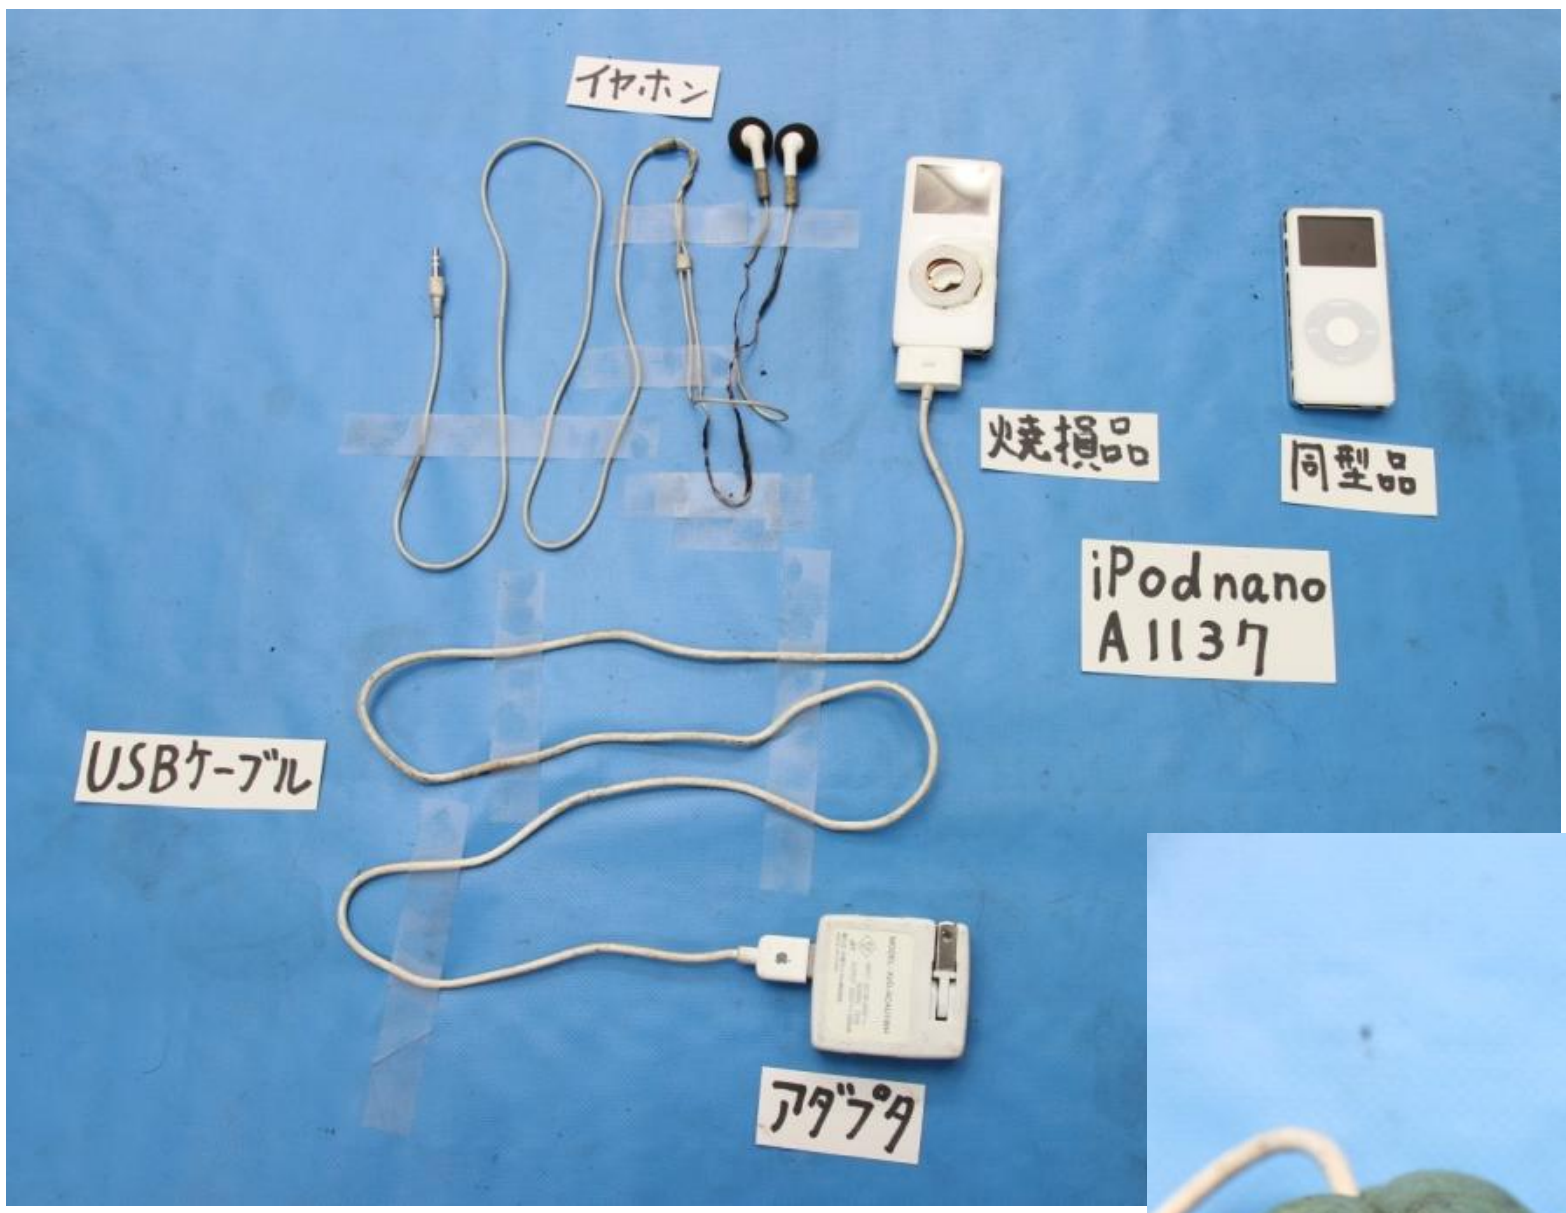

【火災事例４】

「リコールが行われている電気アイロンから出火した火災」

出火場所　　日野市

出火時分　　平成２５年７月　１５時ごろ

用　　途　　共同住宅

被害状況　　建物部分焼　３階居室 10 ㎡等焼損

火災概要

　この火災は、共同住宅３階の居室から出火したものです。出火住戸の居住者は、電気アイロンを使用後、外出しました。その後、出火建物２階に居住する男性は、自室にいると煙が漂ってきたので、外に出て付近を確認すると、３階の住戸玄関から煙が出ているのを発見しました。

　出火原因は、電気アイロンの温度調節器の不具合により通電状態となり、ヒータが過熱して火災に至ったもので、公表されている内容と同様の不具合により出火しました。

●出火原因となった電気アイロンについて

販　売　会　社：イー・ピー・アイ・株式会社

型　　　　　式：ＳＧ－５８８８Ｂ

販　売　期　間：平成１６年４月～平成１６年９月

※　問合せ不可（販売会社倒産のため）

【火災事例５】

「リコールが行われている冷凍冷蔵庫から出火した火災」

出火場所　　板橋区

出火時分　　平成２５年７月　２０時ごろ

用　　途　　共同住宅

被害状況　　建物ぼや　冷凍冷蔵庫１焼損

火災概要

この火災は、共同住宅の３階台所から出火したものです。居住者が居室にいたところ、「パーン」という音がしたので台所を確認すると冷凍冷蔵庫の背面から煙が出ているのを発見しました。

出火原因は、冷凍冷蔵庫で使用しているコンデンサの不具合により出火に至ったもので、公表されている内容と同様の不具合により出火しました。

●出火原因となった冷凍冷蔵庫について

製　造　会　社：ＬＧエレクトロニクス（旧ＬＧ電子）株式会社

機 種 ・ 型 式：ＬＲ－Ａ１７ＰＳ

製　造　期　間：平成１５年９月～平成１７年４月

問　合　せ　先：ＬＧエレクトロニクス・ジャパン株式会社　TEL：0120-004-027

ホームページ：

http://lg.com/jp/support/support-notice/JPNTC120806004002

【火災事例６】

「リコールが行われている除加湿清浄機から出火した火災」

出火場所　　台東区

出火時分　　平成２５年７月　８時ごろ

用 途 等　　共同住宅

被害状況　　建物部分焼　寝室 10 ㎡等焼損

火災概要

　この火災は、共同住宅の９階居室から出火したものです。出火住戸の居住者が、寝室に置いていた除加湿清浄機の電源を入れたまま外出した後、運転中の除加湿清浄機から出火しました。１０階居住者は自室にいたところ、外から煙が見えたのでベランダに出ると、出火住戸のベランダ側窓から煙が出ているのを発見しました。

　出火原因は、除加湿清浄機の除湿エレメントの発熱により出火に至ったもので、公表されている内容と同様の不具合により出火しました。

●出火原因となった除加湿清浄機について

製　造　会　社：ダイキン工業株式会社

機 種 ・ 型 式：ＭＣＺ６５Ｋ－Ｗ

製　造　期　間：平成１９年９月～平成２３年８月

問　合　せ　先：ダイキン工業株式会社　TEL：0120-330-696

ホームページ：http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2012/120203/index.html